

►► Vadlīnijas pieslēguma vietas sagatavošanai

Šīs vadlīnijas paredzētas [sertificētiem elektrospeciālistiem](#), lai pareizi pievienotu pēcuzskaites kabeli un sagatavotu pieslēguma vietu elektrības saņemšanai.




1. solis. Ievietiet kabeli



1. **Ievietiet pēcuzskaites kabeli** montāžas caurulē (parasti atrodas ~1 m no sadalnes skapja). Nav caurules? Uztādiet to kopā ar kabeli.
2. **Aizrociet un sakārtojiet kabeļa pievades vietu.** Atjaunojiet keramzīta slāni, ja nepieciešams.
3. **Markējiet kabeli.**

Svarīgi! Vienam skaitītājam drīkst pievienot **tikai vienu kabeli**. Vairākiem kabeļiem izbūvējiet atsevišķu komutācijas sadalni.

2. solis. Pievienojiet kabeli

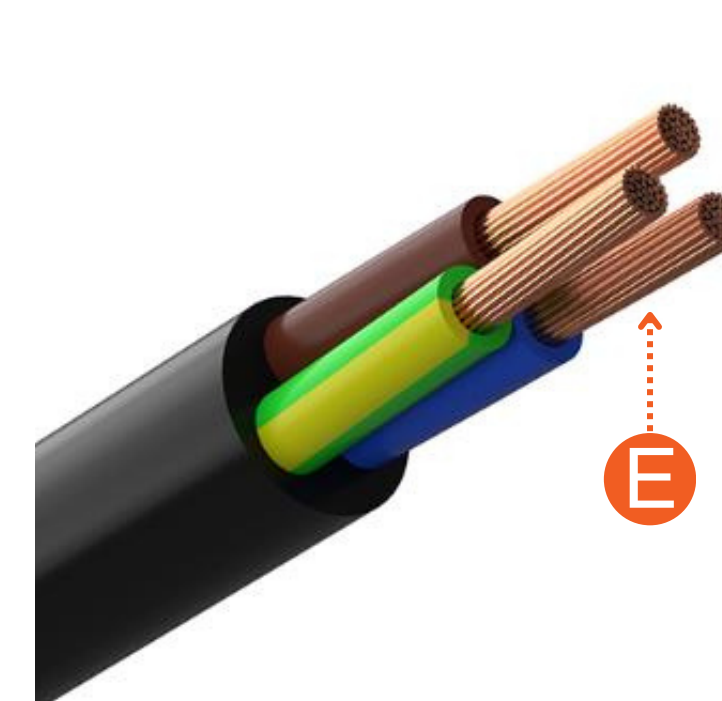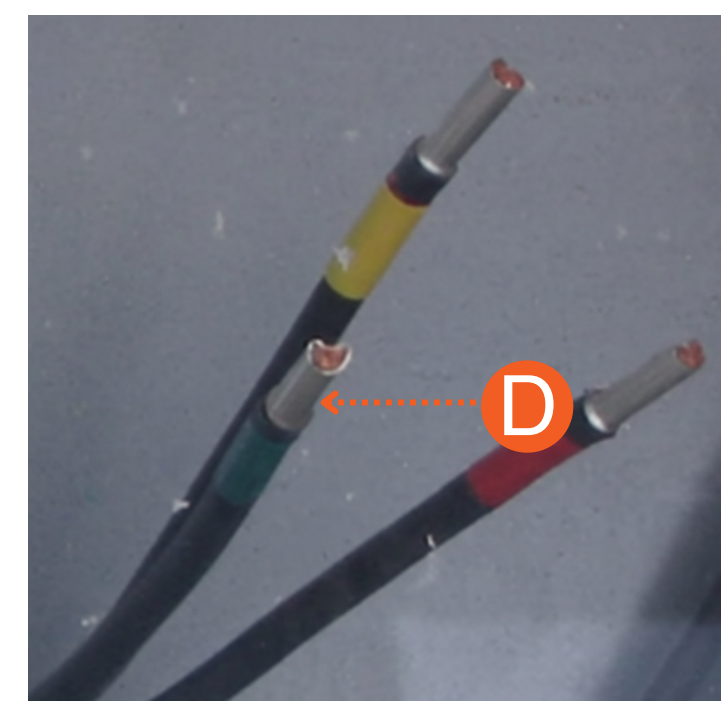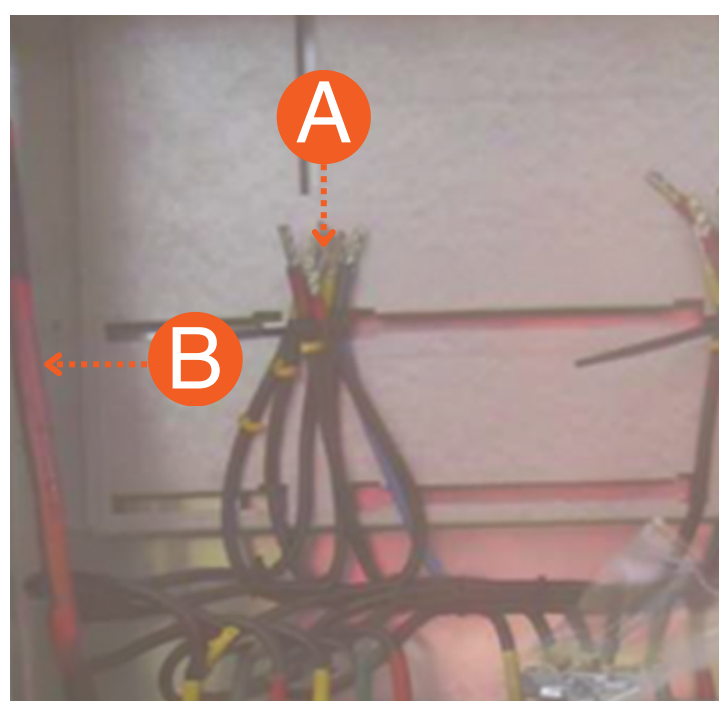

Ja sadalnes skapī nav tranzīvspaiļu.




1. **Veiciet kabeļa gala apdari.**
2. Kabeļiem ar daudzdzīslu vadiem, kuru dzīslu šķērsgriezums ir $\geq 16\text{mm}^2$, **uzstādiet vadu āderuzgaļus.**
3. **Atstājiet kabeļa rezervi** skaitītāja uzstādīšanai.
4. Kabeļiem ar alumīnija dzīslām: **uzstādiet tranzīspailes** un pievienojiet pie tām kabeli.

A – Skaitītāja uzstādīšanas vieta
B – Kabelis uz īpašumu
C – Kabeļu gala apdares termocimds
D – Vadu āderuzgaļi
E – Kabelis ar daudzdzīslu vadiem



Ja sadalnes skapī ir tranzīspailes.

1. **Veiciet kabeļa gala apdari.**
2. Kabeļiem ar daudzdzīslu vadiem, kuru dzīslu šķērsgriezums ir $\geq 16\text{mm}^2$, **uzstādiet vadu āderuzgaļus.**
3. **Noņemiet plombējumu un aizsargekrānu.** Atveriet sadalnes apakšējo daļu.
4. **Pievienojiet ievilkto kabeli pie tranzīspailēm.**

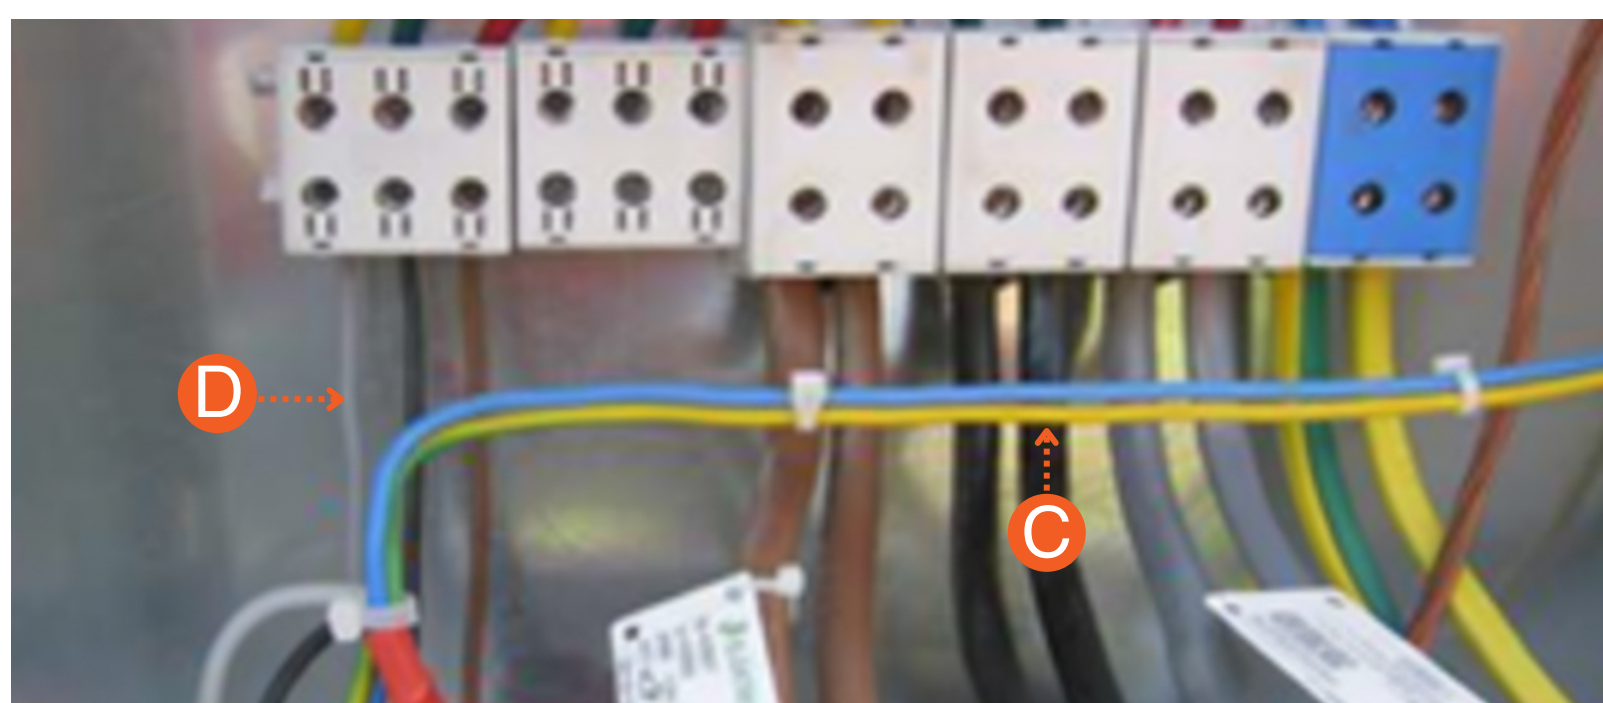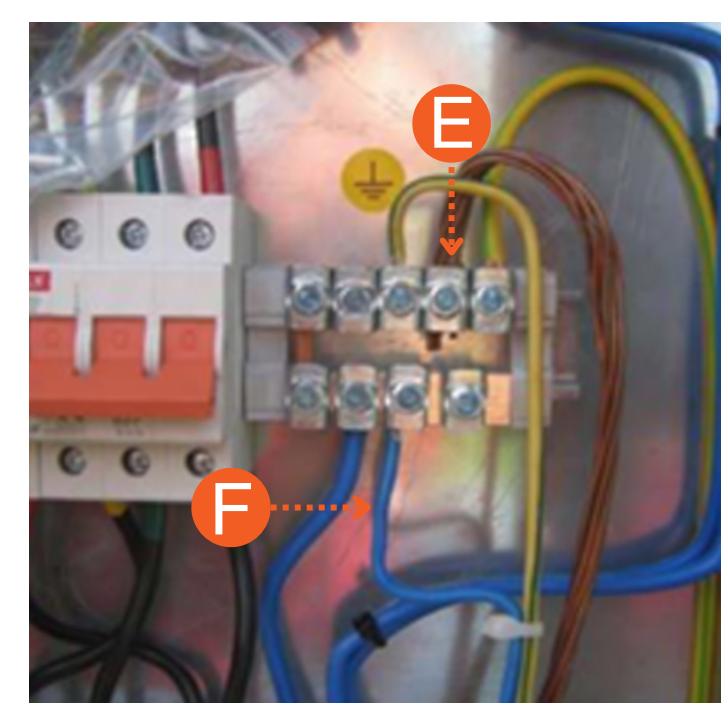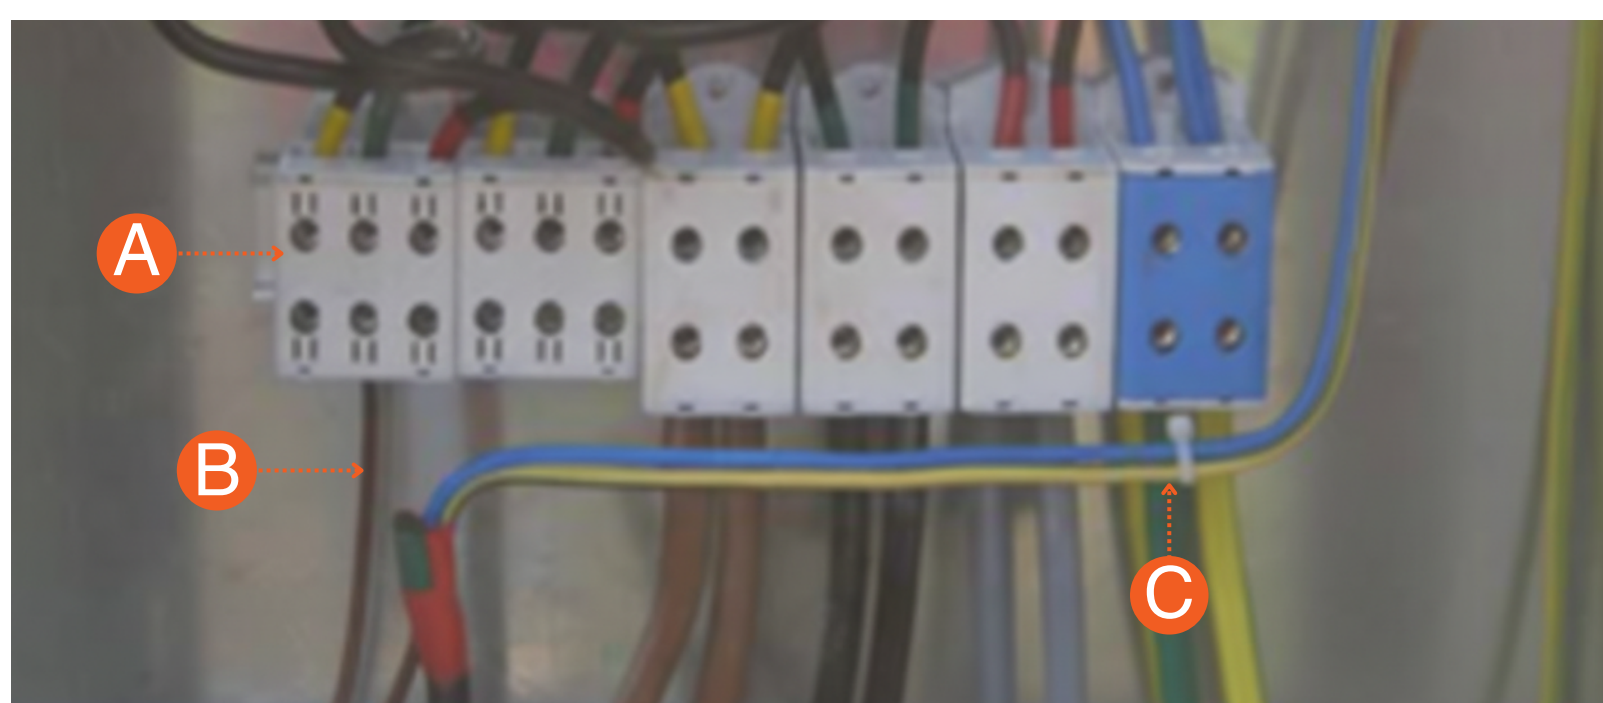

A – Tranzīspailes
B – Fāzes vads (1 fāzes pieslēgumā)
C – "Nulles vads" un atkārtotā zemējuma vads
D – Fāzes vadi (3 fāžu pieslēgumā)
E – Atkārtotā zemējuma vads
F – "Nulles vads"

3. solis. Iesniedziet apliecinājumu

Kad darbi ir pabeigti un pieslēguma vieta ir gatava, **aiciniet klientu iesniegt apliecinājumu** [klientu portālā e-st.lv](#)